

BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

Nos réf : 2204030

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

GENERALITES :

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au Centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	911 Type 991 Carrera
Finition	3.4
Date de mise en circulation	19/04/2012
Numéro de série VIN	WPOZZZ99ZCS101422
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	24
Puissance réelle	350 cv
Kilométrage (km)	39 323 km (relevé sur le compteur) - Cohérent
	<p>Test Piwis réalisé lors de l'expertise :</p> <p>Compteur d'heures de service : 897.49 H</p> <p>Plages 1 : 92/623.17 H</p> <p>Plages 2 à 6 : Aucune</p> <p>Vitesse moyenne : 43,81 km/h</p> <p>Les informations sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule, pour une utilisation essentiellement urbaine.</p>
Couleur	Gris platine (LM7T)
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale ou Centre	Dép.
25/04/2022	Visite technique périodique	24/04/2024	AUTOSUR	Auto contrôle Limonest	69
03/11/2021	Visite technique périodique	02/11/2023	NORISKO	P.A.L.M.	80
22/04/2020	Visite technique périodique	21/04/2022	AUTOSUR	SARL AUTO TECH AUTOSUR	92

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
25/04/2022	39 343 km	Visite technique périodique	AUTO CONTROLE LIMONEST
19/11/2021	32 929 km	Entretien	A.M.B. AUTOMOBILE RIVERY
03/11/2021	32 525 km	Visite technique périodique	P.A.L.M. POIX DE PICARDIE
10/05/2021	29 537 km	Remplacement pneumatiques	CENTRE PORSCHE REIMS
22/11/2020	26 084 km	Visite technique périodique	SARL AUTO TECH AUTOSUR BOIS COLOMBES
19/04/2020	26 055 km	Entretien	LA CLINIQUE DES SPORTIVES ASNIERES
10/03/2020	25 427 km	Données CAR-PASS	NC
03/06/2020	26 055 km	Entretien	LA CLINIQUE DES SPORTIVES ASNIERES
02/10/2019	25 015 km	Données CAR-PASS	NC
03/10/2018	23 882 km	Données CAR-PASS	NC
06/04/2018	23 111 km	Données CAR-PASS	NC
03/10/2016	21 101 km	Données CAR-PASS	NC
03/11/2015	15 585 km	Données CAR-PASS	NC
24/04/2014	9 266 km	Entretien	CENTRE PORSCHE RS MOTORS INGELMUNSTER
15/04/2014	9 192 km	Données CAR-PASS	NC
27/02/2013	4 656 km	Données CAR-PASS	NC
10/12/2012	4 285 km	Données CAR-PASS	NC

Echéance prochain contrôle technique

24/04/2024

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
19/11/2023 et/ou 62 929 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 245, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 20 Charge = 95, Vitesse Y AR : Largeur = 295, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 20 Charge = 101, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % MICHELIN
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % MICHELIN
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % MICHELIN
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % MICHELIN

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 30 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 30 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 30 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 30 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 30 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements

Bon




Soubassements gauche et droit

Demi - trains

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit

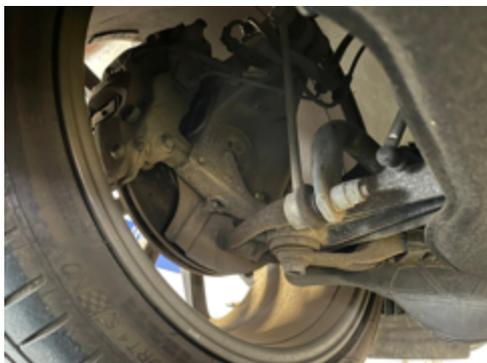

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui


Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte	Non

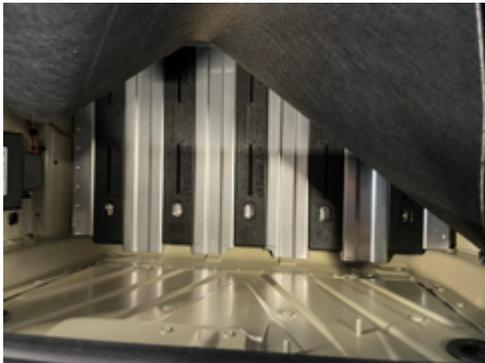

Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Trace frottement plancher avant. - Petit raccord de peinture sur pare-chocs arrière. - Légère déformation sur bas de caisse gauche. - Impacts de gravillon.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

- 150 : SUSPENSION DYNAMIQUE DU MOTEUR (PADM)
- 257 : RETROVISEURS EXTERIEUR RABBATABLES, ANTI-EBLOUISSEMENT ET À MEMOIRE
- 268 : CAPTEUR DE PLUIE
- 276 : RÉTROVISEUR INTERIEUR ANTI-EBLOUISSEMENT AUTOMATIQUE
- 321 : SIÈGE SPORT GAUCHE ELECTRIQUE 14 POSITIONS
- 322 : SIÈGE SPORT DROIT ELECTRIQUE 14 POSITIONS
- 342 : SIÈGES CHAUFFANTS
- 425 : ESSUIE GLACE ARRIÈRE
- 427 : JANTES CARRERA CLASSIC 20 POUCES
- 446 : ENJOLIVEURS DE ROUE
- 454 : RÉGULATEUR DE VITESSE (TEMPOSTAT)
- 475 : PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT (PASM)
- 482 : SYSTÈME DE CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS (TPM)
- 541 : VENTILATION DES SIEGES
- 610 : LOGICIEL DE NAVIGATION PACK EUROPE
- 619 : PRÉ-ÉQUIPEMENT TELEPHONE PORTABLE
- 636 : ASSISTANCE PARKING AVANT ET ARRIERE
- 640 : PACK SPORT CHRONO PLUS
- 651 : TOIT COULISSANT / RELEVABLE ÉLECTRIQUE
- 656 : COLONNE DE DIRECTION A REGLAGE ELECTRIQUE
- 665 : PCM 3 - MODULE DE BASE (AVEC RADIO)
- 672 : MODULE DE NAVGATION
- 674 : PRÉ-ÉQUIPEMENT VEHICULE TRACKING SYSTEM
- 680 : BOSE SURROUND SOUND-SYSTEM
- 810 : TAPIS DE SOL
- 844 : VOLANT MULTIFONCTION À 3 BRANCHES EN CUIR
- 970 : INTERIEUR TOUT CUIR BICOLOR
- P06 : SIEGES ADAPTATIFS AVEC PACK MEMOIRE CONDUCTEUR
- P13 : RETROVISEURS INTERIEUR ET EXTERIEURS ANTI-EBLOUISSEMENT AVEC CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ
- P23 : PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT (PCM) INCLUANT MODULE DE NAVIGATION

Etat des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon Petit frottement sur le maintien lombaire gauche siège conducteur et présence de teinture

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon



Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement des sièges ventilés	Oui
Fonctionnement PASM	Oui
Fonctionnement de la Fonction Sport	Oui
Fonction de la Fonction Sport +	Oui
Fonctionnement Aileron amovible	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique

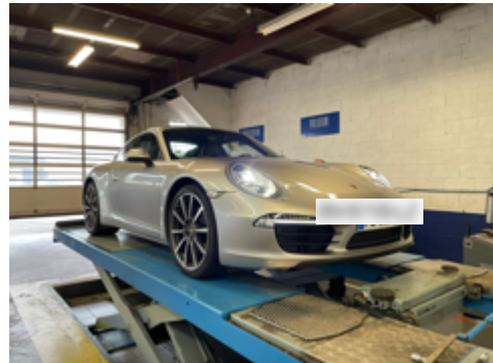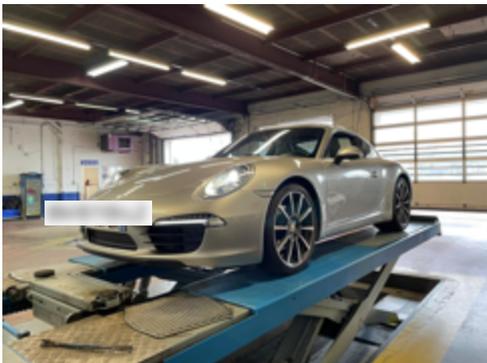

Flanc avant gauche et flanc avant droit




Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.

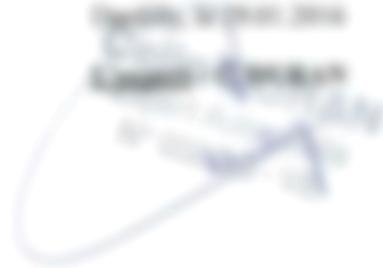

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**