

BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

Nos réf : 2206007

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

GENERALITES :

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au Centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	987 Boxster RS60 Spyder
Finition	3.4
Date de mise en circulation	19/12/2008
Numéro de série VIN	WPOZZZ98Z8U723069
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Cabriolet
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	21
Puissance réelle	303 cv
Kilométrage (km)	76 597 km (relevé sur le compteur) - Cohérent
	Test Piwis réalisé lors de l'expertise : Compteur d'heures de service : 1 582 H Plages 1 : 503 / 1 550,9 H Plages 2 : 6 / 1 466,4 H Plages 3 : 1 / 13,1 H Plages 4 à 6 : Aucune Vitesse moyenne : 48,42 km/h
Couleur	Argent GT (LM7Z) - Capote rouge
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale ou Centre	Dép.
15/03/2022	Visite technique périodique	14/03/2024	AUTOCONTROL	AUTO BILAN FRANCE	69
09/03/2020	Visite technique périodique	08/03/2022	SECURITEST	SARL C.T.2.A	89
19/11/2018	Visite technique périodique	18/11/2020	SECURITEST	SARL ILN TECHNICONTROLE	76
24/11/2018	Visite technique périodique	24/11/2018	SECURITEST	SARL ILN TECHNICONTROLE	76
04/09/2014	Visite technique périodique	04/09/2016	AUTOVISION	ROUAS CONTROLE TECHNIQUE	27
20/12/2012	Visite technique périodique	20/12/2014	AUTOVISION	ROUAS CONTROLE TECHNIQUE	27

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
18/03/2022	74 106 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON SUD
15/03/2022	74 265 km	Visite technique périodique	AUTO BILAN FRANCE
10/07/2020	66 879 km	Traitement céramique	CENTRE PORSCHE LYON SUD
12/05/2020	65 546 km	Entretien	CENTRE PORSCHE DIJON
03/09/2020	65 234 km	Visite technique périodique	SARL C.T.2.A
21/11/2018	60 378 km	Entretien	CENTRE PORSCHE ROUEN
19/11/2018	60 383 km	Visite technique périodique	SARL ILN TECHNICONTROLE
25/11/2016	56 170 km	Entretien	CENTRE PORSCHE ROUEN
24/11/2016	56 176 km	Visite technique périodique	SARL ILN TECHNICONTROLE
08/10/2014	48 819 km	Entretien	CENTRE PORSCHE ROUEN
12/09/2014	47 676 km	Entretien	CENTRE PORSCHE CAEN
04/09/2014	47 492 km	Visite technique périodique	ROUAS CONTROLE TECHNIQUE
20/12/2012	43 649 km	Visite technique périodique	ROUAS CONTROLE TECHNIQUE
16/08/2012	40 880 km	Entretien	CENTRE PORSCHE STUTTGART
09/12/2010	26 443 km	Entretien	CENTRE PORSCHE STUTTGART

Présence de certaines incohérences entre les kilométrages de certains contrôles techniques et ceux des entretiens. Cela peut venir du fait que les contrôles techniques sont réalisés en même temps que l'entretien et que le kilométrage renseigné pour les entretiens peut être celui d'entrée en atelier ou celui de sortie, et qui peut être différent de celui à date de facturation.

Echéance prochain contrôle technique

14/03/2024

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
18/03/2024 et/ou 104 106 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération
Pas de dérive à l'accélération

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 91, Vitesse Y AR : Largeur = 265, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 94, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite	Normal
Taux d'usure	Environ 5 %
Marque	MICHELIN
Roue avant gauche	Normal
Taux d'usure	Environ 5 %
Marque	MICHELIN
Roue arrière droite	Normal
Taux d'usure	Environ 5 %
Marque	MICHELIN
Roue arrière gauche	Normal
Taux d'usure	Environ 5 %
Marque	MICHELIN

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 25 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 75 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements

Bon




Soubassements gauche et droit

Demi - trains

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit

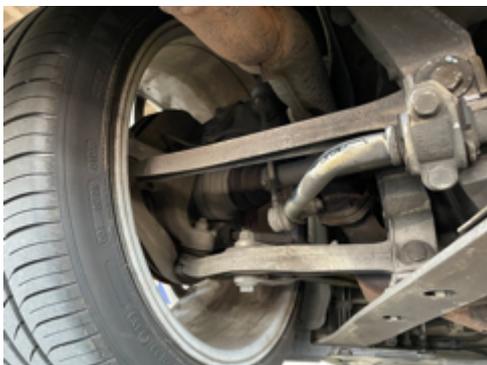

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses Boite Auto	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon
Bon fonctionnement	Oui

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte entre les éléments de carrosserie	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Impacts de gravillons sur la face avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

342 : SIEGES CHAUFFANTS

454 : REGULATEUR DE VITESSE

551 : FILET ANTI-REMOUS

573 : CLIMATISATION AUTOMATIQUE

601 : PROJECTEURS BI-XÉNON (P74)

288 : LAVE-PHARES (P74)

608 : TELECOMMANDE DE GARAGE HOMELINK 433 MHZ

635 : ASSISTANCE PARKING ARRIERE

665 : PCM 3.0 MODULE DE BASE AVEC RADIO ET CD/DVD MP3 (P23)

440 : RECEPTION RADIO A DOUBLE ANTENNE

672 : MODULE DE NAVIGATION ETENDUE (P23)

610 : CARTOGRAPHIE DE NAVIGATION EUROPE

666 : MODULE TELEPHONE GSM POUR PCM

680 : BOSE SURROUND SOUND-SYSTEM (385W - 11HP)

424 : RANGE CD DANS LA BOITE A GANTS

CUF : FACADE PCM PEINTE

XMR : PARE-SOLEIL EN CUIR, Y COMPRIS CACHE MIROIR DE COURTOISIE

XNS : COQUE DE COLONNE DE DIRECTION EN CUIR

XSC : ECUSSON PORSCHE EN RELIEF SUR APPUIS-TÊTE

XTV : PACK ADDITIONNEL PANNEAUX DE PORTE EN CUIR

Etat des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon

Ouvertures des coffres	
Fonctionnement	Bon La commande d'ouverture de coffre avant située en contrebas du siège conducteur fonctionne par intermittence.

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement Echappement Sport	Oui
Fonctionnement de la suspension sport PASM	Oui
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**