



BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

Nos réf : 2204033

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

GENERALITES :

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au Centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	987 Boxster
Finition	2.9
Date de mise en circulation	26/05/2009
Numéro de série VIN	WPOZZZ98Z9S700352
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	17
Puissance réelle	256 cv
Kilométrage (km)	84 303 km (relevé sur le compteur) - Cohérent
	Test Piwis réalisé lors de l'expertise : Compteur d'heures de service : 2 152.2 H Plages 1 : 926 / 2 125.6 H Plages 2 : 22 / 2 125,6 H Plages 3 à 6 : Aucune Vitesse moyenne : 39,17 km/h Trajets essentiellement urbain
Couleur	Peinture spéciale Argent GT (LM7Z)
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui Clé 1 scotchée
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale ou Centre	Dép.
10/02/2022	Visite technique périodique	09/02/2024	AUTOSUR	LE TOUQUET CONTROLE TECHNIQUE	62
06/02/2021	Visite technique périodique	05/02/2023	NC	NC	NC
12/12/2019	Visite technique périodique	11/12/2021	NC	NC	NC

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
10/05/2022	84 341 km	Entretien avec vidange de boîte PDK et remplacement de la courroie d'accessoire	CENTRE PORSCHE LYON NORD
10/02/2022	82 960 km	Visite technique périodique	LE TOUQUET CONTROLE TECHNIQUE
06/02/2021	76 675 km	Visite technique périodique	NC
22/12/2020	75 846 km	Entretien	CENTRE PORSCHE ROUEN
12/12/2019	66 396 km	Visite technique périodique	NC
25/10/2018	63 100 km	Entretien	NC
24/02/2017	58 628 km	Maintenance	GARAGE A.M.A. IXELLES
04/02/2016	50 701 km	Entretien	GARAGE A.M.A. IXELLES
04/02/2015	43 177 km	Prise en charge assureur pour 2 823,97 €	AXA BELGIQUE
10/03/2014	35 594 km	Prise en charge assureur pour 1 613,67 €	AXA BELGIQUE
21/02/2014	33 615 km	Maintenance	GARAGE A.M.A. IXELLES
19/11/2013	31 947 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BRUSSELS
24/02/2012	15 368 km	Prise en charge assureur pour 646,24 €	AXA BELGIQUE
01/07/2011	8 439 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BRUSSELS

Echéance prochain contrôle technique

09/02/2024

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
10/05/2024 et/ou 114 303 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 265, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 94, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % BRIDGESTONE
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % BRIDGESTONE
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % BRIDGESTONE
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % BRIDGESTONE

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 25 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 75 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements

Bon



Soubassements gauche et droit

Demi - trains

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage Boite Auto	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu Boite Auto	Non
Passage des vitesses Boite Auto	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon Quelques défauts d'aspect sur l'arceau noir
Bon fonctionnement	Oui Par intermittence, les tendeurs sortent de leurs interstices lors de la fermeture

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Impacts de gravillons sur la face avant. - Petit frottement sur le bas de caisse droit et sur le pare-chocs arrière. - Petit POC sur la portière droite et sur pare-chocs arrière.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

LM7Z : PEINTURE SPECIALE ARGENT GT

250 : BOITE DE VITESSE PDK A 7 RAPPORTS

342 : SIEGES CHAUFFANTS

375 : SIEGE SPORT A COQUE GAUCHE, 2 REGLAGES ELECTRIQUES (P77)

376 : SIEGE SPORT A COQUE DROIT, 2 REGLAGES ELECTRIQUES (P77)

983 : SIEGE TOUT CUIR (P77)

419 : JANTES 19" CARRERA S (II)

446 : ECUSSONS DE ROUE COULEUR

534 : ALARME PERIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE

521 : CAPTEUR D'INCLINAISON

551 : FILET ANTI-REMOUS

573 : CLIMATISATION AUTOMATIQUE

603 : PHARES BI-XENON DIRECTIONNELS (P75)

288 : LAVE-PHARES (P75)

605 : FEUX DE JOUR A LED (P75)

635 : ASSISTANCE PARKING ARRIERE

640 : PACK SPORT CHRONO PLUS

025 : CHRONO SPORT A FOND NOIR

665 : PCM 3.0 MODULE DE BASE AVEC RADIO ET CD/DVD MP3 (P23)

672 : MODULE DE NAVIGATION ETENDUE (P23)

610 : CARTOGRAPHIE DE NAVIGATION EUROPE

674 : PREPARATION « VEHICULE TRACKING SYSTEM »

680 : BOSE SURROUND SOUND-SYSTEM (385W - 11HP)

424 : RANGE CD DANS LA BOITE A GANTS

693 : CHARGEUR 6 CD/DVD INTEGRE AU PCM

810 : TAPIS DE SOL

870 : INTERFACE AUDI UNIVERSELLE USB/IPOD/AUX

XLS : SORTIES D'ÉCHAPPEMENT SPORT CHROMÉES

Etat des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon Petit frottement sur le maintien lombaire gauche du siège conducteur


Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement Echappement Sport	Oui
Fonctionnement des modes Sport et Sport Plus du pack chrono	Oui
Fonctionnement des feux directionnels	Oui
Fonctionnement du système anti car-jacking	Oui Nécessite de prendre l'habitude de le désactiver après chaque ouverture de porte ou après chaque démarrage du moteur

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE

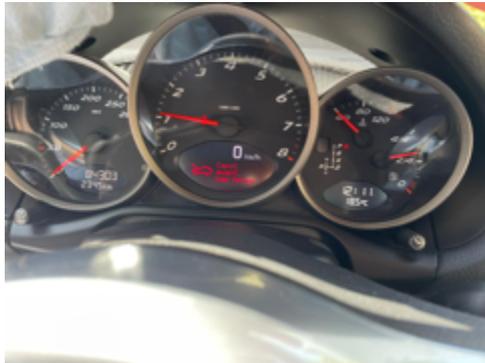

Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

BELTONE AUTOMOBILES

09.50.74.48.69