



BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

Nos réf : 2210007

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

GENERALITES :

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :


Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au Centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	911 Type 991
Finition	GTS
Date de mise en circulation	22/05/2015
Numéro de série VIN	WPOZZZ99ZFS113372
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	32
Puissance réelle	430 cv
Kilométrage (km)	27 131 km (relevé sur le compteur)
	Cohérent
Couleur	Blanc
Type de peinture	Verni
Première main	Non
Commentaire	Véhicule d'origine française



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Origine Française
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale ou Centre	Dép.
20/05/2019	Visite technique périodique	19/05/2021	AUTOSUR	ESPACE CONTROLE TECHNIQUE DU GUIDON	71
25/05/2021	Visite technique périodique	24/05/2023	AUTOSUR	ESPACE CONTROLE TECHNIQUE DU GUIDON	71

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
26/05/2021	22 434 km	Entretien et Remplacement 2 pneus arrière	CENTRE PORSCHE LYON NORD
25/05/2021	22 214 km	Visite technique périodique	ESPACE CONTROLE TECHNIQUE DU GUIDON (71)
20/05/2019	14 674 km	Visite technique périodique	ESPACE CONTROLE TECHNIQUE DU GUIDON (71)
17/05/2019	14 511 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD
08/06/2017	6 985 km	Entretien	CENTRE PORSCHE AVIGNON

Echéance prochain contrôle technique

24/05/2023

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
---------------------------	--

Présent	Oui
----------------	------------

Prévision prochaine révision

26/05/2023 et/ou 52 434 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
--

Non concernée, absence de courroie de distribution
--

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
------------------------------	--

Présentes	Oui
------------------	------------

Etat visuel et de fonctionnement	Bon
---	------------

Système d'éclairage et de signalisation	
--	--

Optiques et feux avant	Fonctionnent
-------------------------------	---------------------

Répétiteurs	Fonctionnent
--------------------	---------------------

Feux arrières	Fonctionnent
----------------------	---------------------

Chauffage et ventilation	
---------------------------------	--

Fonctionnement	Oui
-----------------------	------------

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
---	--

Fonctionnement	Oui
-----------------------	------------

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 245, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 20 Charge = 91, Vitesse Y AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 20 Charge = 103, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % PIRELLI Fabrication 1ere semaine 2015
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % PIRELLI Fabrication 1ere semaine 2015
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % PIRELLI Fabrication 5eme semaine 2021
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % PIRELLI Fabrication 5eme semaine 2021

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 50 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 50 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	SF11529
Moteur d'origine (si numéro moteur identique à la fiche constructeur)	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon




Soubassements gauche et droit

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit

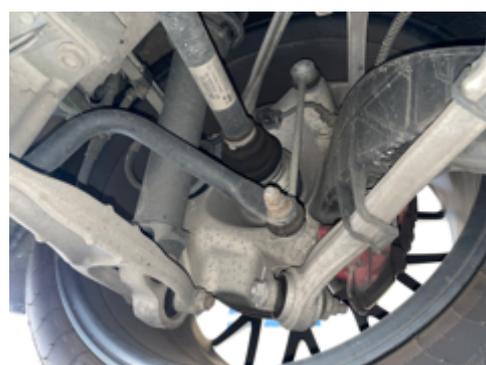

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel Boite Automatique

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé Boite Automatique

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Trace frottement jantes Av. et Ar. droite. - Trace frottement sur spoiler Av. - Vérins volet coffre H.S.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

082 : RESERVOIR 90 L

250 : BOITE DE VITESSE PORSCHE DOPPLEKUPPLUNG

454 : RÉGULATEUR DE VITESSE (TEMPOSTAT)

581 : FILET DE RANGEMENT

583 : PACK FUMEUR

653 : TOIT COULISSANT / RELEVABLE ELECTRIQUE EN VERRE

658 : SERVOTRONIC PLUS

810 : TAPIS DE SOL

840 : COURONNE DU VOLANT SPORT DESIGN EN CUIR

P9S : PACK CONFORT

Etat des éléments :

Planche de bord	
État	Bon

Garniture	
État	Bon

Etat des sièges	
État visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement avant/arrière et de la caméra de recul	Oui
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement des feux directionnels	Oui
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui
Fonctionnement du Pack chrono	Oui
Fonctionnement de l'échappement Sport	Oui
Fonction du PASM	Oui
Fonctionnement du système Stop & Start	Oui



PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit

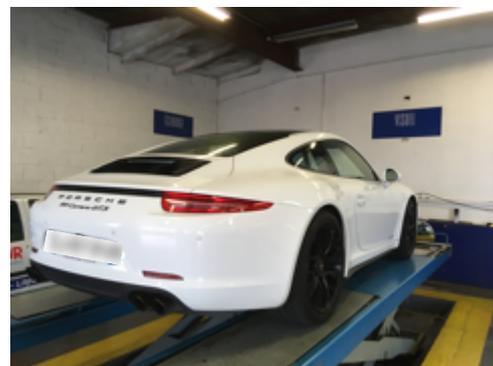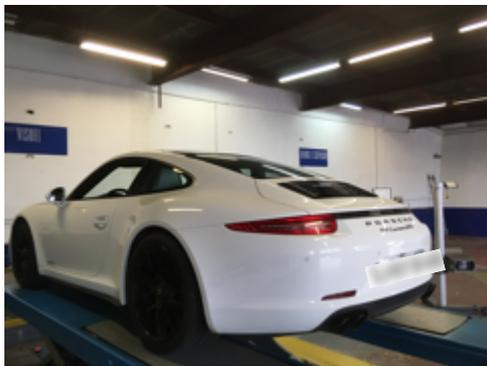

Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

BELTONE AUTOMOBILES

09.50.74.48.69