



BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

Nos réf : 230100

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.


GENERALITES

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :


Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]

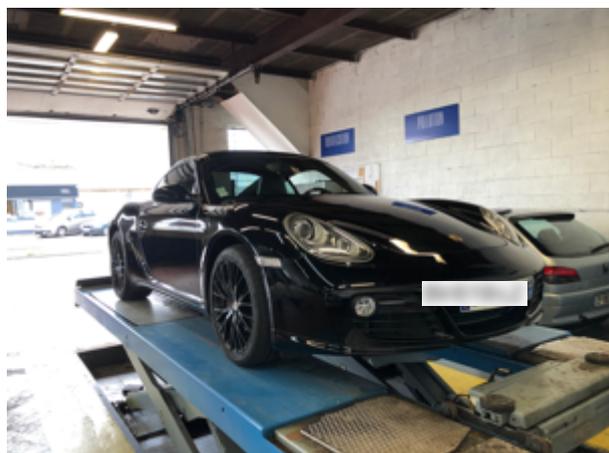

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	987 Cayman
Finition	3.4
Date de mise en circulation	24/01/2011 (Année-modèle 2010)
Numéro de série VIN	WPOZZZ98ZAU770661
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	22
Puissance réelle	320 cv
Kilométrage (km)	39 015 km (relevé sur le compteur)
	Test Piwis réalisé lors de l'expertise : Compteur d'heures de service : 1 074.49 H Plages 1 : 422 / 191.32 H Plages 2 : 24 / 76.64 H Plages 3 à 6 : Aucune Compteur d'heures d'Airbag : 1 326.22 H Les informations sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule
Couleur	Noir (LO41)
Type de peinture	Vernis
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français

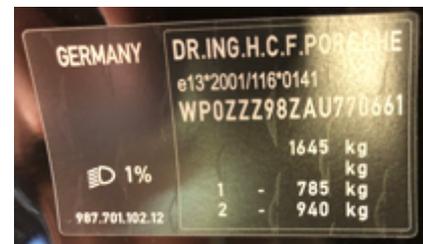

Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dép.
04/07/2022	Visite technique périodique	03/07/2024	SECURITEST	SARL CENTRE ANATOLE FRANCE	06
22/10/2021	Visite technique périodique	21/10/2023	NC	NC	NC
29/10/2019	Visite technique périodique	28/10/2021	NC	NC	NC
30/10/2017	Visite technique périodique	21/10/2019	NC	NC	NC
18/09/2015	Visite technique périodique	17/09/2017	NC	NC	NC
28/03/2015	Contre-visite	20/03/2017	NC	NC	NC
21/03/2015	Visite technique périodique	21/05/2015	NC	NC	NC

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
04/10/2022	37 534 km	Maintenance	FLAT 06 (06)
29/07/2022	34 943 km	Remplacement batterie	AUTOPERFEKT (83)
20/07/2022	34 270 km	Test Piwis	FLAT 06 (06)
04/07/2022	34 248 km	Visite technique périodique	SARL CENTRE ANATOLE France (06)
22/10/2021	32 956 km	Visite technique périodique	NC
21/06/2021	32 840 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BASTIA
29/10/2019	29 094 km	Visite technique périodique	NC
20/05/2019	28 561 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BASTIA
30/10/2017	26 496 km	Visite technique périodique	NC
02/05/2017	25 053 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BASTIA
18/09/2015	22 037 km	Visite technique périodique	NC
29/04/2015	21 313 km	Entretien	SAS ROGNON AUTOMOBILES BASTIA
28/03/2015	21 022 km	Contre-visite	NC
21/03/2015	21 006 km	Visite technique périodique	NC
Echéance prochain contrôle technique			
03/07/2024			

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
21/06/2023 et/ou 62 840 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent
Plaques d'immatriculation	Non homologuée Le vendeur a indiqué que les plaques d'immatriculation seraient remplacées pour la vente

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal

Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 18 Charge = 95, Vitesse Y AR : Largeur = 265, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 18 Charge = 101, Vitesse Y, N4
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % MICHELIN Date fabrication des pneus : 16e semaine de 2022
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 10 % MICHELIN Date fabrication des pneus : 16e semaine de 2022
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % MICHELIN Date fabrication des pneus : 13e semaine de 2022
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % MICHELIN Date fabrication des pneus : 13e semaine de 2022

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 75 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 75 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 75 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 75 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements

Bon



Soubassements gauche et droit

Demi - trains

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon Film vitres non homologué

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Absence de pare-pierres

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

405 : JANTES 19" CARRERA CLASSIC (I)

490 : PACK AUDIO PLUS (235W - 9 HP)

424 : RANGE CD DANS LA BOITE A GANTS

573 : CLIMATISATION AUTOMATIQUE

603 : PHARES BI-XENON DIRECTIONNELS (P75)

605 : FEUX DE JOUR A LED (P75)

288 : LAVES PHARES (P75)

635 : ASSISTANCE PARKING ARRIERE

665 : PCM 3.0 MODULE DE BASE AVEC RADIO ET CD/DVD MP3 (P23)

672 : MODULE DE NAVIGATION ETENDUE (P23)

610 : CARTOGRAPHIE DE NAVIGATION EUROPE

870 : INTERFACE AUDIO UNIVERSELLE USB/IPOD/AUX

XLF : ECHAPPEMENT SPORT PSE

XLS : SORTIES D'ECHAPPEMENT SPORT CHROMEES

Etat des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon <ul style="list-style-type: none">- Écaillage du support plastique de commande de vitre électrique- Trace de frottement de chaussures sur seuils de portes

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon


Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon



Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE

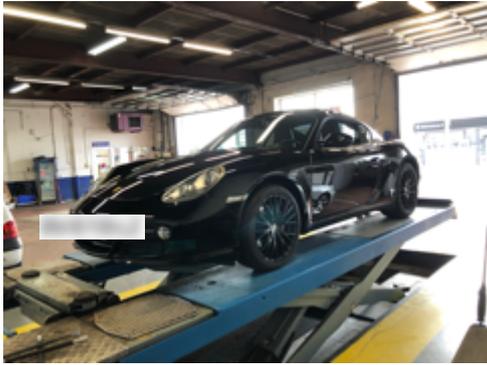

Flanc avant gauche et flanc avant droit

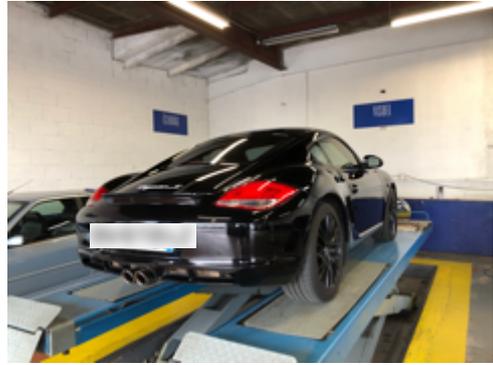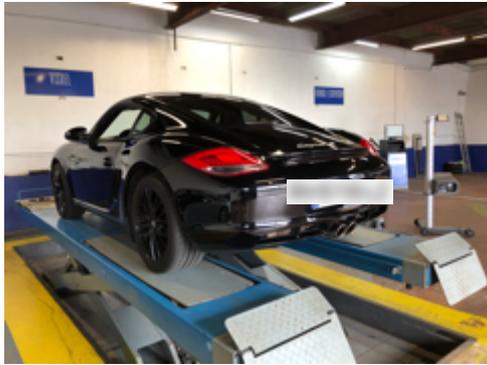

Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état général.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**